



早期地区 籾乾燥情報



この度の豪雨被害に遭われた方へは、心よりお見舞いを申し上げます。

80

圃場の状態

1:刈取り水分が20%程度と、低い地域があります。





乾燥時間が短くなり、調質効果が小さい ため、水分ムラが取れにくくなります。 また、水分計誤差も出やすくなります。

21.0% 80 はらつき やや多い 010 20 30 40%

ばらつき やや多い (乾燥後のデータ)

-20 101214161820222426283032343638404244

対処方法

①乾燥温度を下げて、**ゆっくり乾燥**してください。








弊社最新「ウインディネックス」 乾燥機の場合は、乾燥速度の設定を 「ふつう」→「ゆっくり」に変更して いただくと、ゆっくり乾燥します

②休止乾燥(テンパリング乾燥)を実施してください。

(実施の際は、18~19%の水分で6時間以上乾燥・休止を繰り返してください)

玄米の中と外では、 水分の差が大きくなります。 休止乾燥をすると、 こういった水分勾配が 大きい現象も緩和できます



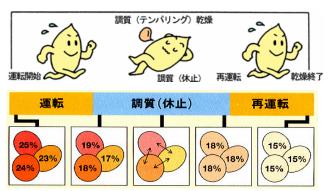

2:開頴籾(かいえいもみ)が見受けられます。 匍揚の状態




「開頴籾 (かいえいもみ)」とは、お米の成長に籾殻が耐え切れ ず、籾が割れ、玄米が見える状態になる事です。開頴籾は、 多発傾向にあるため、一粒見つかった場合、圃場全体に多く 発生している可能性があります。

開頴籾を乾燥すると、籾殻の割れ目から玄米に直接熱風が当 たるので、胴割れ被害につながります。

外頴と内頴で 割れます




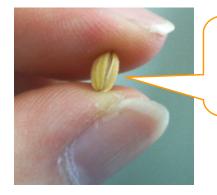


開頴籾は つまむと 籾殻が 開きます



①乾燥温度を下げて、ゆっくり乾燥してください。

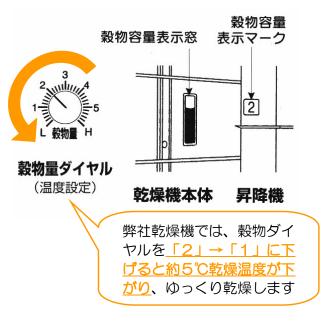

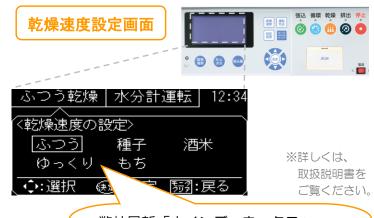



弊社最新「ウインディネックス」 乾燥機の場合は、乾燥速度の設定を <u>「ふつう」→「ゆっくり」に変更</u>して いただくと、ゆっくり乾燥します

②乾燥後の送風冷却は、絶対に行わないでください。 玄米の胴割れによる等級低下の恐れがあります。

急激な冷却を行わず、 自然に放冷して ください



※水害に遭われた機械の対処方法につきましては、弊社ホーム ページ内「お知らせ」ページの「豪雨災害(水害)について(7 月14日掲載)」をご覧いただくか、弊社・最寄営業所までお問 い合わせください。 山本 乾燥機 水害



